

نظام آلى لتصنيع قطع معدنية:

١- دفتر المعطيات:


1 - الهدف: تصنيع قطع معدنية بصفة .

.3/3 □□ □□ □□ □□ □□ □□ : □ □ □ □ □□ □□ □**2**

يقوم هذا النظام بتصنيع قطع معدنية من المواد البلاستيكية ، أين تجرى عليه العمليات التالية:

- 1- تشكيل القطعة
- 2- مركز التنقيب
- 3- مركز التفريز
- 4- التشطيب النهائي

II - التحليل الوظيفي:

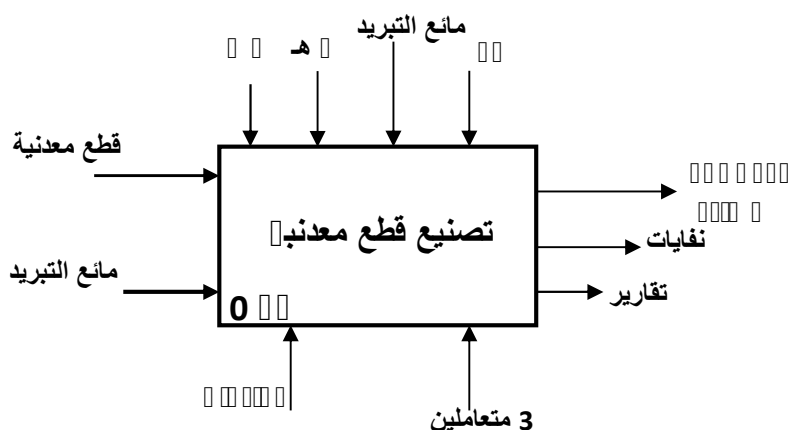

الوظيفة العامة للنظام :

التمرين الأول :

تمرين ٥ : دائرة كهربائية تتكون من مقاومة ($R = 10\Omega$) ، حث ($L = 0.1 H$) ، وجهد ($\cos \varphi = 0.85$) يتحمل كـ $220V , 50 Hz$.

1. أحسب شدة التيار في كل وشيعة .

2- أحسب الاستطاعة الفعالة ، الإرتكاسية و الظاهرية .

التمرين الثانى :

محرك التفريز عبارة عن محرك لاتزامني ثلاثي الطور ، ساكنه مقرن نجمي ، مغذى بشبكة 50 Hz , 380 v بين طورين . كل لفة للساكن لها مقاومة 0.40Ω .

• جرب في الفراغ ، المحرك يدور عند 1500 tr/mn ، 1150 w ، التيار في الخط 11.2 A .

• جرب في حمولة إسمية تحت نفس التوتر فكانت النتائج التالية : $I = 32 \text{ A}$, $P_a = 18.1 \text{ Kw}$, $g = 0.04$

1. احسب الضياع بفعل جول في الساكن

□ □ □ تنتج الضياع في الحديد علما أن الضياع الميكانيكي يعادل 510w .

[illegible]

ب - احسب الضياع بفعل جول في الساكن و في الدوار عند الحمولة الاسمية .

3 - احسب الإستطاعة المفيدة والمردود .

4

5 - هذا المحرك نستعمل فيه إقلاع نجمي - مثلثي ، أرسم دائرة الاستطاعة المناسب .

التمرين الثالث :

نريد تعويض الرافعة التي تقوم بتدوير الصحن بمحرك خطوة - خطوة ذو مغناطيس دائم .

1 - ما هي الخصائص التي يجب أن يمتاز بها هذا المحرك ؟ علل .

2 - ما هو عدد الخطوات اللازمة ؟

3 - اذكر الخطوة الزاوية .



التمرين الأول :

نريد تصميم محرك خطوة - خطوة ، كل وشيعة ممثلة بذاتية $L = 0.10 \text{ H}$ و $R = 40 \Omega$.
الثلاث بشبكة ثلاثية الطور $220/380\text{v}$, 50 Hz .

1 - ماذا تقول عن تيار الحياضي ؟

2 - ماهي القيمة الفعالة للتوتر التي تتحملها كل وشيعة ؟

3 - حسب زاوية فرق الطور بين التيار والتوتر .

التمرين الثاني :

نريد تصميم محرك خطوة - خطوة ، كل وشيعة ممثلة بذاتية $L = 0.10 \text{ H}$ و $R = 40 \Omega$.
الثلاث بشبكة ثلاثية الطور $220/380\text{v}$, 50 Hz في التشغيل العادي .

هذا المحرك خضع لعدة تجارب و أعطت النتائج التالية :

• بين قطبين للساكن : 1.5Ω .

• $I_0 = 1.5\text{A}$ $P_0 = 210\text{w}$ بين قطبين للساكن .

• تجربة في حمولة اسمية تحت توتر اسمي : $n = 1410\text{tr/mn}$ $P = 2500\text{w}$ $I = 4.7 \text{ A}$.

1 - ما هو تردد دوران المجال ؟

2 - كيف يمكن إقران لفات الساكن في الـ ؟

3 - المحرك يشتغل في الفراغ : احسب :

التيار بين قطبين للساكن .

ب - الضياعات المغناطيسية و الضياعات الميكانيكية ، نفرض أنهما متساويان

4 - المحرك يشتغل في الحمولة : أحسب :

التيار بين قطبين للساكن .

ب - الضياعات بفعل جول في الساكن و في الـ .

ج - الإستطاعة المفيدة ، العزم المفيد ، المردود .

5 - هذا المحرك نستعمل فيه الإقلاع المباشر ، أرسم دائرة الإستطاعة المناسب .

التمرين الثالث :

نريد تعويض الرافعة التي تقوم بتدوير الصحن بمحرك خطوة - خطوة . هذا المحرك ذو مغناطيس دائم و يحتوي على وشيعتان يتم تغذيتها بالتناوب .

1 - ما هو عدد الخطوات لكي يدور المحرك دورة كاملة ؟

2 - احسب الخطوة الزاوية .

3 - هل نستطيع تغذية هذا المحرك بتغذية ثنائية قطب ؟ كم خطوة يخطوها المحرك لكي ينجز (الثقب مثلا) .

المادة: تكنولوجيا

الإجابة النموذجية لاختبار

تقني رياضي (هندسة كهربائية)

الصفحة

الصفحة

الصفحة

الصفحة

التمرين الأول : 05

- 1 حساب شدة التيار: $Z = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2}$ $U = Z \cdot I$ 1
- 1 $I = 6.87 \text{ A}$ $Z = 33 \Omega$ 2
- 1 $P = \sqrt{3} UI \cos \varphi = 1.73 \cdot 380 \cdot 6.87 \cdot 0.85 = 3839 \text{ W}$: 1
- 1 $Q = \sqrt{3} UI \sin \varphi = 1.73 \cdot 380 \cdot 6.87 \cdot 0.52 = 2348.5 \text{ VAr}$: 1
- 1 $S = \sqrt{(P^2 + Q^2)} = \sqrt{(368)^2 + (276)^2} = 4500 \text{ VA}$: 1


التمرين الثاني : 10

- 1 حساب الضياع في الحديد و الضياع بفعل جول في الساكن: 1
- 0.5 $P_{js} = 3 R I^2 = 3 \cdot 0.4 \cdot (11.2)^2 = 150.52 \text{ w}$ 1
- 0.5 $P_{fs} = P_0 - P_{js} \rightarrow P_m = 1150 - 520 - 150 = 480 \text{ w}$ و منه $P_0 = P_{js} + P_m + P_{fs}$ 2
- 2 : 2
- 0.5 $\cos \varphi = \frac{P}{\sqrt{3} UI} = \frac{18100}{1.73 \cdot 380 \cdot 32} = 0.86$ و منه $P_a = \sqrt{3} U I \cos \varphi$ 0.5
- 0.5 $n = n(1 - g) = 1500(1 - 0.04) = 1440 \text{ tr/mn}$ و منه $g = \frac{n - n'}{n}$ 0.5
- ب - حساب الضياع بفعل جول في الساكن و في الدوار :
- 0.5 $P_{gs} = 3 R I^2 = 3 \cdot 0.4 \cdot 32^2 = 1228.8 \text{ w}$ 0.5
- $P_{jr} = g \cdot P_{tr}$
- 0.5 $P_{tr} = P_a - P_{js} - P_{fs} = 18100 - 1228.8 - 480 = 16391.2 \text{ w}$ 0.5
- $P_{jr} = 0.04 \cdot 16391.2 = 655.5 \text{ w}$
- 3 حساب الإستطاعة المفيدة والمردود : 3

$$P_u = P_a - (P_{js} + P_{fs} + P_{jr} + P_m) = 18100 - (1228.8 + 480 + 655.6 + 510) = 15216.6 \text{ w}$$

$$\eta = \frac{P_u}{P_a} = \frac{15216.6}{18100} = 0.84 = 84\%$$

- 4 حساب عزم المزدوجة المفيد : 4
- 0.5 $T_u = \frac{P_u}{2\pi n} = \frac{15216.6}{2 \times 3.14 \times \frac{1440}{60}} = 101 \text{ Nm}$ 0.5
- 5 : 5

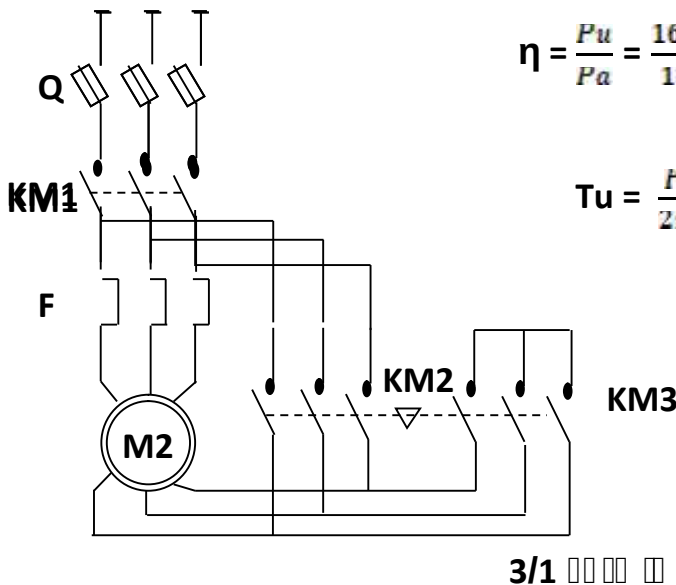

05	التمرين الثالث : 05	05
----	---------------------	----

- 1 يتكون من وشيعةتان وطور يعملان بالتناوب . 2
 2 يتكون من وشيعةتان وطور يعملان بالتناوب . 2
 3 الخطوة الزاوية هي 90 3

التمرين الأول : 05

التمرين الثاني : 10

- 1 تيار الحيادي يكون معدوما لأن النظام متزن . 1
 2 التوتر المتحمل من طرف وشيعة هو 220v . 2
 3 حساب زاوية الفرق بين التيار والتوتر : 3

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}} = \frac{40}{\sqrt{40^2 + (0.1 \times 314)^2}} = 0.78$$

التمرين الثاني : 10

- 1 $n = \frac{60f}{P} = \frac{60 \times 50}{2} = 1500 \text{ tr/mn}$ 1
 2 تقرر لفات الساكن إقرانا مثلثيا . 2
 3 : 3

$$\cos \varphi = \frac{P_0}{\sqrt{3} UI} = \frac{210}{1.73 \times 1.5 \times 380} = 0.21 \quad \text{ومنه} \quad P_0 = \sqrt{3} UI \cos \varphi$$

ب - حساب الضياعات الميكانيكية و المغناطيسية :

$$P_m + P_{fs} = P_0 - P_{js} \quad \text{ومنه} \quad P_0 = P_m + P_{fs} + P_{js}$$

$$P_m = P_{fs} = 102.5 \text{ w} \quad \text{ومنه} \quad P_{js} = \frac{3}{2} r I^2 = 1.5 \cdot 1.5 \cdot 1.5^2 = 5 \text{ w}$$

4 : 4

$$g = \frac{n - n_r}{n} = \frac{1500 - 1410}{1500} = 0.06 = 6$$

$$f_r = g \cdot f = 0.06 \cdot 50 = 3 \text{ Hz}$$

ب - حساب الضياعات بفعل جول في الساكن و في الدوار :

$$P_{js} = \frac{3}{2} r I^2 = 1.5 \cdot 1.5 \cdot 4.7 = 50 \text{ w}$$

$$P_{tr} = P_a - P_{js} - P_{fs} = 2500 - 50 - 102.5 = 2347.5 \text{ w} \quad \text{ومنه} \quad P_{jr} = g \cdot P_{tr}$$

$$P_{gr} = 0.06 \cdot 2347.5 = 140.85 \text{ w}$$

التمرين الثاني : 10


$$P_u = P_a - P_{js} - P_{fs} - P_{jr} - P_m = 2500 - 50 - 102.5 - 140.85 - 102.5 = 2104.05 \text{ w}$$

$$T_u = \frac{P_u}{2\pi n} = \frac{2104.015}{2 \times 3.14 \times \frac{1410}{60}} = 14.25 \text{ Nm}$$

$$\eta = \frac{P_u}{P_a} = \frac{2104.15}{2500} = 0.84$$

التمرين الأول : 05

3.5

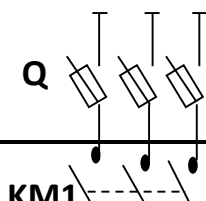

5

التمرين الثالث : 05

عدد الخطوات هو 4

1

الخطوة الزاوية هي $\varphi = \frac{360}{4} = 90$

2

نعم نستطيع ، لكي ينجز عمل ما يجب أن يخطو خطوتين .

3

1.5

1.5

2