

الموضوع :الاول نظام آلي لثقب و انجاز مجرى على قطع

I- دفتر الشروط المبسط

الهدف من التأليّة : يهدف النظام إلى انجاز ثقب و مجاري على عدد كبير من قطع معدنية بجودة ودقة عاليتين
المواد الأولية : قطع معدنية

وصف التشغيل: يبدأ النظام بتحويل القطع إلى البساط ، ثم ينطلق في آن واحد عمليتا ثقب و انجاز مجرى على
القطع و بعد ذلك تجلى القطعة المصنعة (مثقوبة و منجز عليها مجرى) بواسطة البساط الذي يديره المحرك M_1 .

- **عملية انجاز مجرى:** تبدأ العملية بتقديم حامل أداة التفريز مع دوران المحرك M_4 نحو اليمين ثم تعود إلى اليسار.

الأمن:حسب القوانين المعمول بها.

الاستغلال: يستوجب تشغيل هذا النظام وجود عاملين:

الاول متخصص : يقوم بعمليات القيادة والمراقبة والصيانة الدورية .

و الثاني دون اختصاص: لإجلاء القطع.

1- أنماط التشغيل و التوقيف:

بالنسبة لهذه الآلة تم قبول الحالات التالية:

A1- معرفة وفق المناولة الهيكلية وتمثل حالة الراحة بالنسبة للآلة.

F1- عند وضع الآلة في حالة سير يتم الانتقال إلى حالة الانتاج العادي (أي الثقب و انجاز مجرى) الذي يتم وصفه بـمتمن للانتاج العادي.

A2- يمكن طلب التوقف عن الانتاج العادي، عند اي نقطة من نقاط الشوط. يؤدي هنا إلى إتمام الشوط الجاري.

F2- عندما تكون الآلة فارغة، يجب وضعها تدريجيا في حالة سير بجعل كل مركز يبدأ بالإقلاع بوجود أول قطعة.

F3- تسمح هذه الحالة بالتوقيف التدريجي للآلة مع إجلاء القطع.

D1- عند حدوث توقف استعجالي، يجب توقيف كل الحركات الجارية (وضع كل المتمنات في الحالة الابتدائية).

A5- بعد توقف استعجالي، من الضروري القيام بالتنظيف والتحقق من اجل التحضير لإعادة السير.

A6- بعد كل خلل أو تحقق، فإن تهيئة الجزء التنفيذي ضروري وهذا جعل كل الارتفاعات داخلة.

F5- من اجل التحقق والضبط، تم اللجوء إلى تشغيل دورة بدورة لكل مركز على حدى أو للمجموعة ككل.

على لوح القيادة يوجد مبدل رئيسي بثلاث وضعيات (auto, OFF, Cy/Cy) لاختيار نمط التشغيل:

• التشغيل الآلي (auto)

- زر انطلاق الدورة dcy وآخر للتوقيف arrêt. مزودين بذاكرة M .
- مبدل AC1 لتفريغ الآلة أو الترخيص للرافعة A بالخروج.
- p1 ; p2 : ملتقطين لكشف قطع ، في مركزي الثقب و انجاز مجرى.

ملاحظات:

- 1- الملتقطات والمبدلات السابقة تسمح بالكشف عن الحالات D3 ; A2 , F2, F3, F1, A1
- 2- عدم وجود القطع في أحد المراكز الثلاثة يهدف الى السير التدريجي للآلة (F2) أو التفريغ التدريجي لها (F3) عند وجود الإشارة AC1 .

• التشغيل دورة بدورة

توافق الحالة F5


- إن وجود المبدل الرئيسي في هذه الوضعية وبعد الضغط على الزر m ، يسمح بكشف سيرورة شوط واحد لأحد المركز (1 أو 2 أو 3) وهذا حسب وضعية المبدل Cy/Cy.
- في هذا النوع من التشغيل فإنه من الضروري تكرار بعض المراحل بالمركزين 2 و 3.

• التوقف الاستعجالي

- مهما كانت الحالة الموجود فيها النظام، فإن التأثير على زر التوقف الاستعجالي (AU) أو خلل في احد المحركات ($R_{T1} + R_{T2} + R_{T3} + R_{T4}$) يضع الآلة في الحالة D1 . عند إلغاء المعلومة (AU) وبالضغط على الزر Rear يجب أن نقوم بوظيفتي التنظيف والتحقق. وبالضغط على الزر Init. يوضع الجزء التنفيذي في حالة تهيئة L10.L20

II - التحليل الوظيفي


أ- الوظيفة الشاملة: النشاط البياني A-O

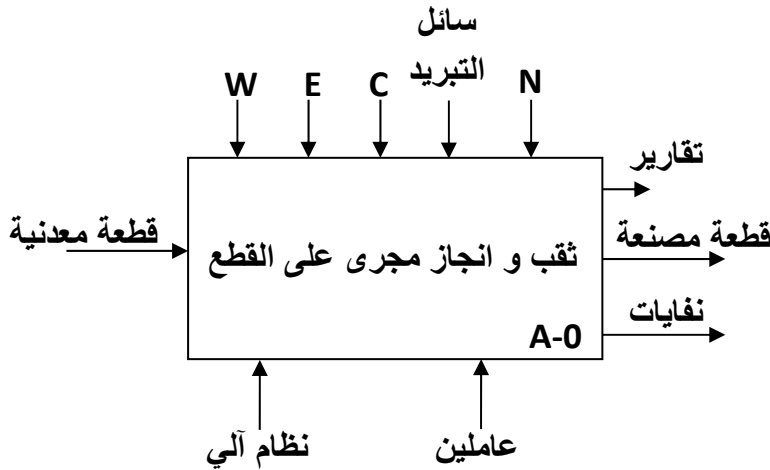

التحليل الوظيفي التنازلي (AO)

تم تقسيم النظام إلى أربعة أشغولات عاملة:


- 1- تحويل القطع
- 2- ثقب القطع
- 3- انجاز مجاري على القطع
- 4- إجلاء القطع
- 5- التجميع (خارج الدراسة).

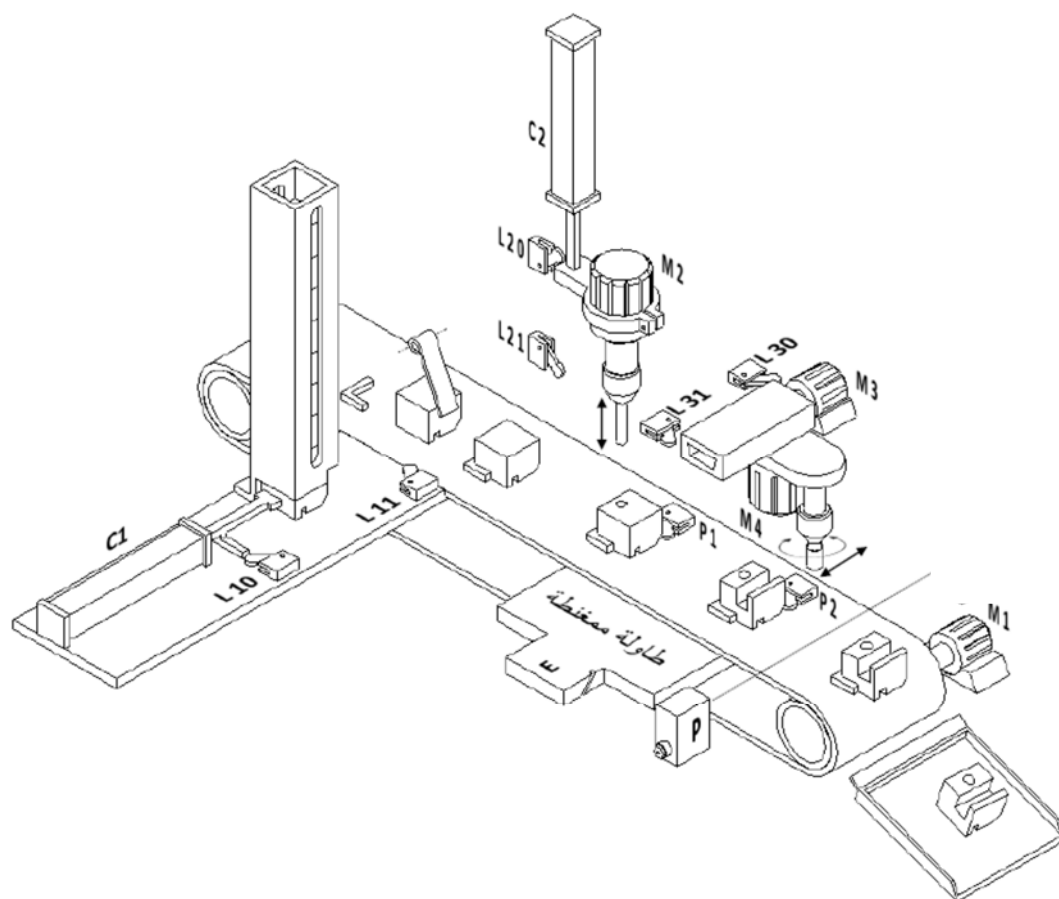


الاختيارات التكنولوجية

الاشغولات	المنفذات	المنفذات المتصدرة	الملتقطات	عناصر القيادة والتهيئة والأمن
تحويل القطع	C1: رافعة مزدوجة المفعول لوضع القطع فوق البساط.	C ₁ ⁺ , C ₁ ⁻ : موز الرافعة C ، ثنائي الاستقرار قيادة كهربائية 24V.	L ₁₁ , L ₁₀ : ملتقطات تحدد نهائتي دخول وخروج الرافعة C1.	Auto/Cy.Cy: مبدل لاختيار نمط التشغيل آلي/دورة دورة. dcy: زر بداية الدورة.
ثقب القطع	C2: رافعة مزدوجة المفعول لتقديم نظام الثقب M2: محرك أداة الثقب E: كهرومغناطيس لمغطة طاولة التثبيت.	C ₂ ⁺ , C ₂ ⁻ : موز الرافعة C2 ، ثنائي الاستقرار قيادة كهربائية 24V. T: ترياك. KE: لمغطة طاولة التثبيت.	L ₂₁ , L ₂₀ : ملتقطات تحدد نهائتي دخول وخروج الرافعة C2. P1: ملتقط يكشف عن وجود قطعة في مركز الثقب.	m: زر بداية التشغيل دورة بدورة. Arrêt: زر التوقف العادي. AC1: مبدل لتوقيف الرافعة C عن التشغيل.
انجاز مجاري على القطع	M3: محرك تقديم نظام انجاز المجرى. ثلاثي الطور لا متزامن ذو اتجاهين للدوران مع اقلاع مباشر وكبح بانعدام التيار. M4: محرك تدوير أداة انجاز المجرى.	KM3d: ملابس المحرك M3، اتجاه لليمين. KM3g: ملابس المحرك M2، اتجاه لليسار. KM4: ملابس المحرك M4.	L ₃₁ , L ₃₀ : ملتقطات تحدد نهائتي ذهاب ورجوع نظام انجاز المجرى. P2: ملتقط يكشف عن وجود قطعة في مركز انجاز المجرى.	AU: زر التوقف الاستعجالي. R _{T1} , R _{T2} , R _{T3} , R _{T4} : ملابس المرحلات الحرارية لحماية المحركات.
إجلاء القطع	M1: محرك البساط.	KM1: ملابس المحرك M1.	p: ملتقط يكشف عن إجلاء القطع.	


IV- التحليل الزمني

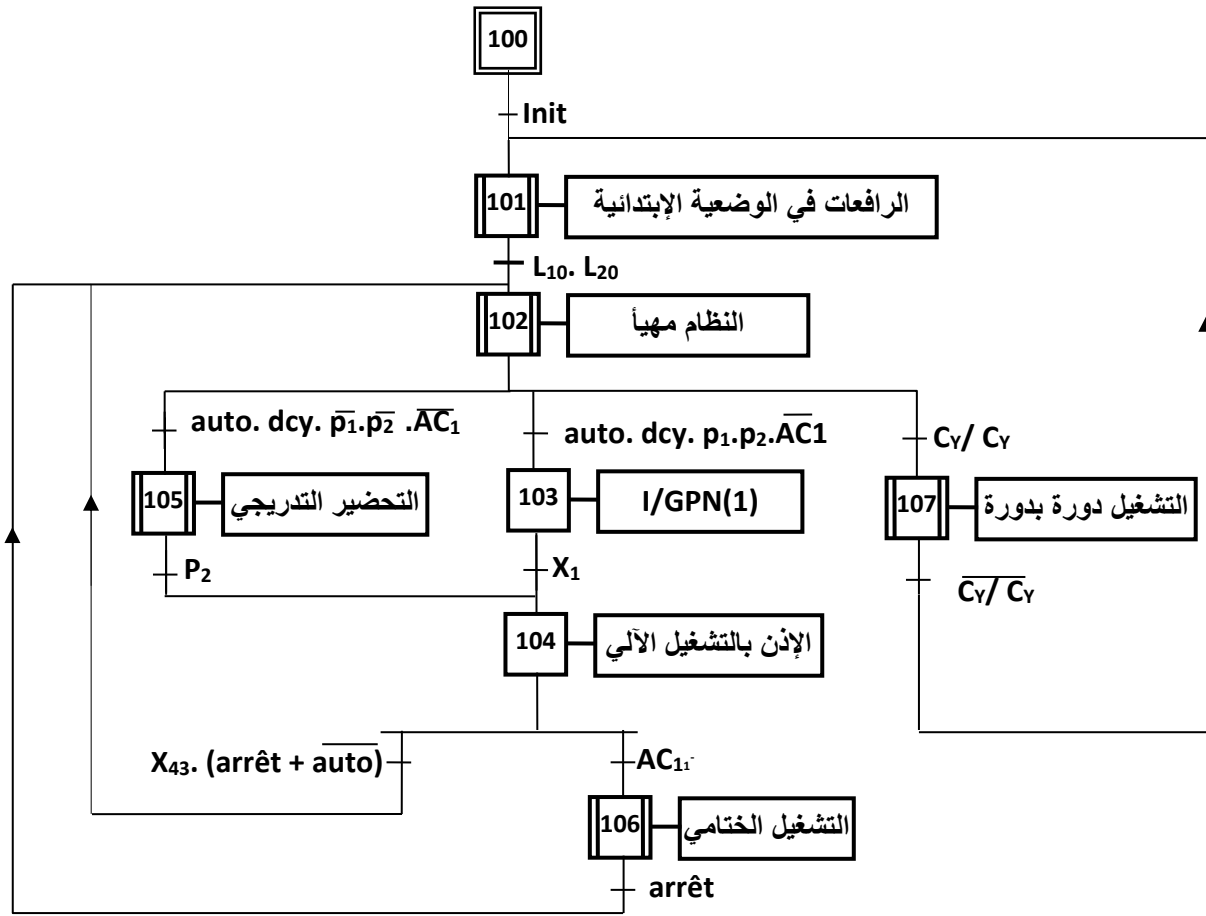


متمن القيادة و التهيئة GCI

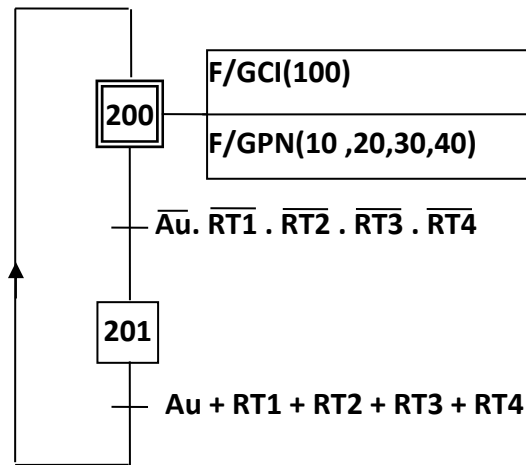


متمن الأمن GS

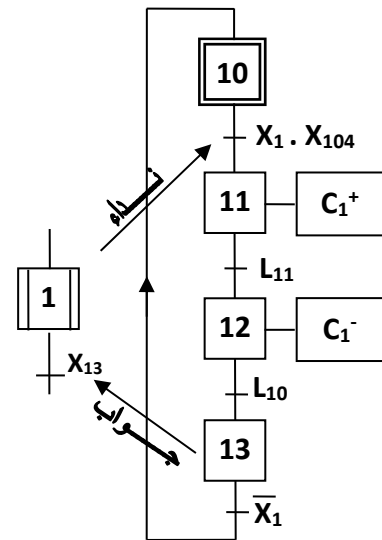


متمن أشغولة تحويل القطع

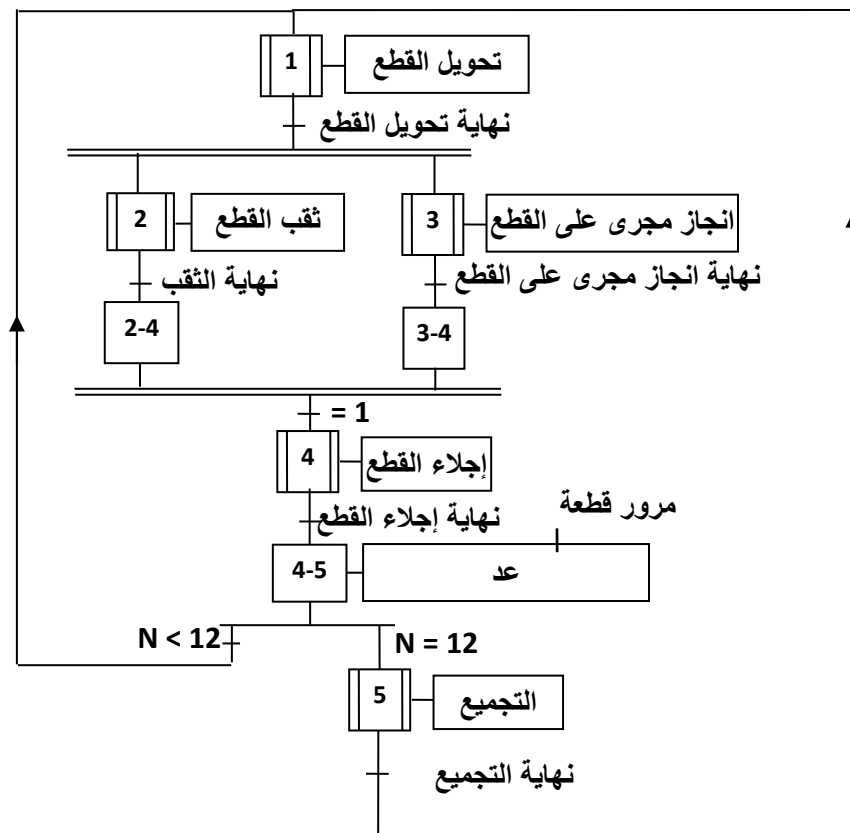

متمن تنسيق الأشغولات GPN

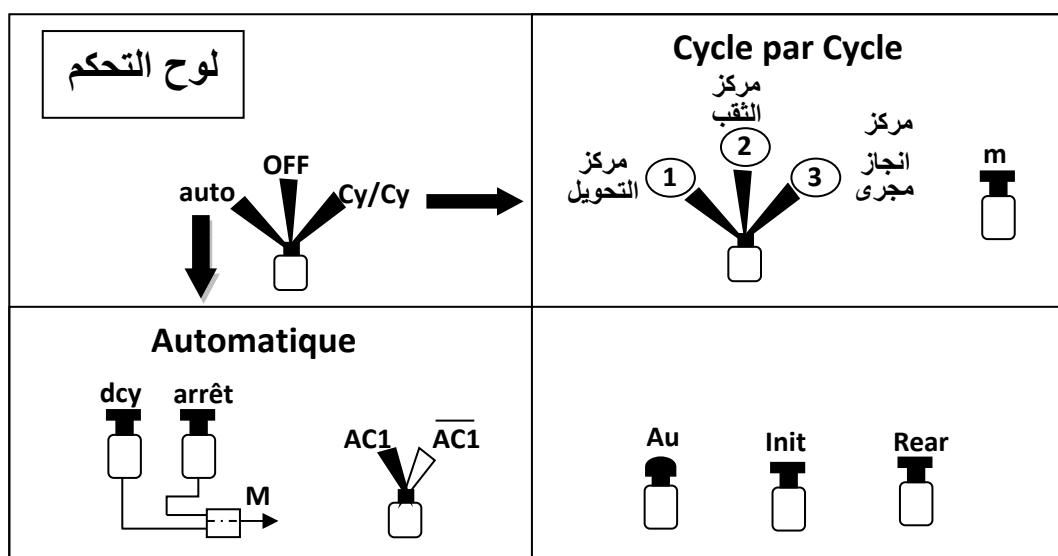


1- دائرة التحكم في كهروصمام سائل التبريد

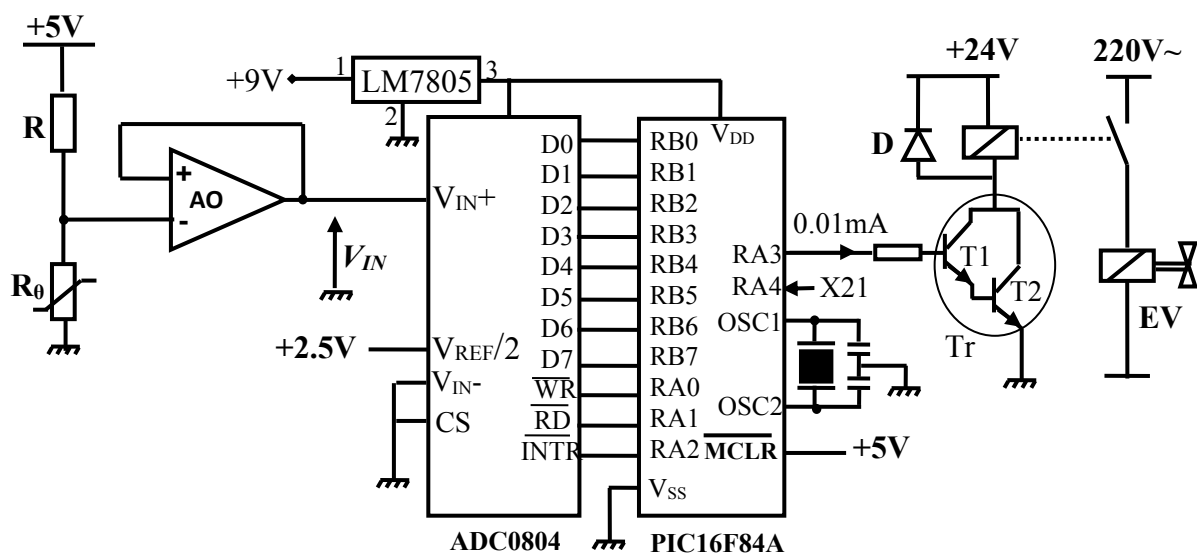

شكل 1


2- دائرة عد القطع

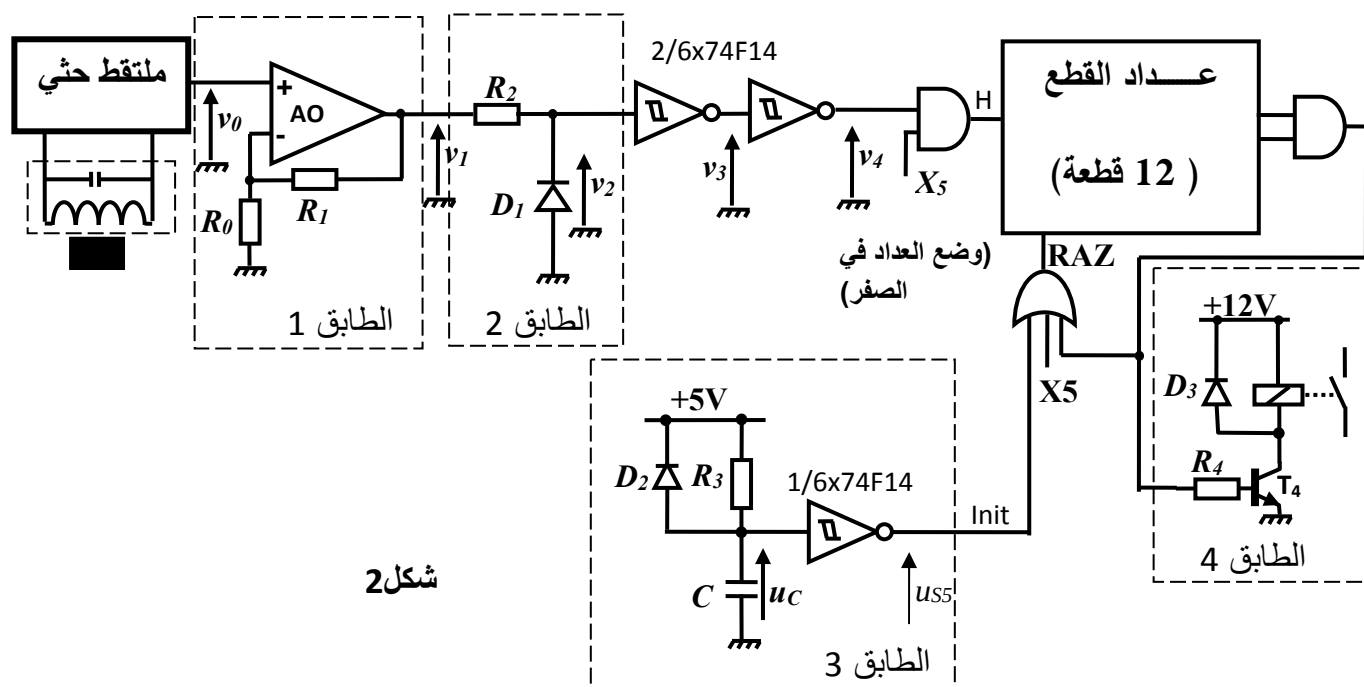

شكل 2


الملاحق

* الدارة 74F14 : 6 بوابات نفى- قلاب شميث

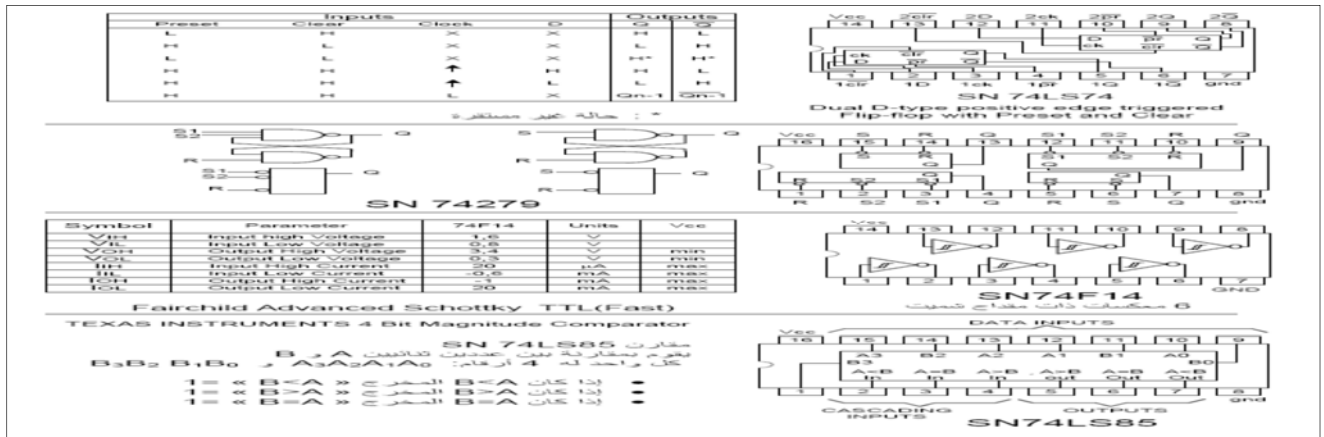


* الدارة 74LS107A : 2 قلابات JK ، جهات نازلة، مع مدخل ارغام Clear

Inputs				Outputs	
Clear	Clock	J	K	Q	Q'
L	X	X	X	L	H
H	↓	L	L	Q ₀	Q ₀ '
H	↓	H	L	H	L
H	↓	L	H	L	H
H	↓	H	H	TOGGLE	
H	H	X	X	Q ₀	Q ₀ '

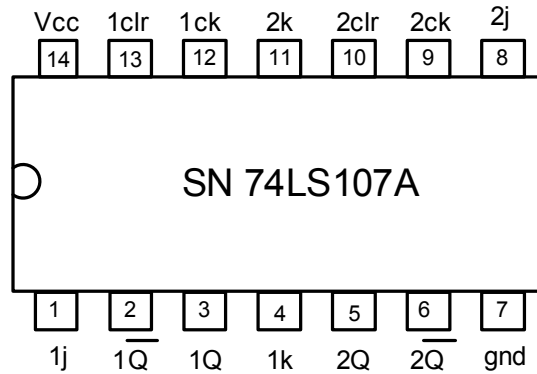

:DAC0804 *

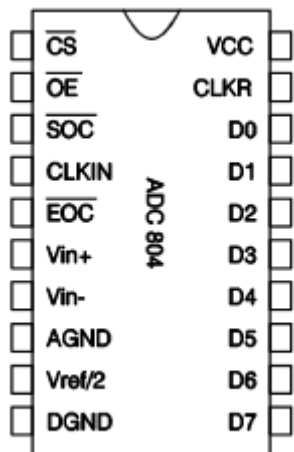

الاقطاب	التعيين	الملاحظــــــــــــة
11...18	D0....D7	المخارج الرقمية
1	/CS	انتقاء الرقاقة.وضع هذا المدخل في 0 يسمح للدارة بالتشغيل
2	/RD او /OE	عبارة عن مدخل وضعه في 0 رققة CS / يسمح بوضع القيمة الرقمية في ناقل المعطيات
3	/WR او /SOC	عبارة عن مدخل وضعه في 0 يسمح ببداية عملية التحويل
5	/INT او /EOC	عبارة عن مخرج وجوده في القيمة 0 يدل على انتهاء عملية التحويل
20	Vcc	قطب التغذية يربط ب +5V
10	DGND	كتلة المخارج الرقمية
8	AGND	كتلة المداخل التماثلية
9	REF/2	قيمة التوتر المرجعي. في الحالة العادية يجب ان تضبط على منتصف القيمة القصوى لتوتر الدخول.
6,7	IN+ , IN-	المداخل التماثلية التفاضلية. قيمتها القصوى تتحكم فيها REF/2، ففي حالة ربط IN- بالكتلة تكون القيمة القصوى لـ VIN+ هي 2*VREF
4,19	CLKIN, CLKR	اقتاب الساعة التي تكون اما خارجية مطابقة في CLKIN او داخلية حيث يجب في هذه الحالة اضافة دارة RC والتردد يعطى بالعلاقة $f=1/(1.1RC)$

العمل المطلوب

I- التحليل الوظيفي

س1. أكمل النشاط البياني (A0) على ورقة الإجابة1.

II- التحليل الزمني

- س2. انشئ متمعن أشغولة انجاز مجاري على القطع من وجهة نظر جزء التحكم الموافق لدفتر الشروط.
- س3. اكتب على شكل جدول معادلات التنشيط و التخميل لأشغولة تحويل القطع
- س4. أرسم تدرج مجموعة المتامن .
- س5. أكمل على وثيقة الإجابة1 رسم المعقب الكهربائي لأشغولة تحويل القطع مبينا دارتي التغذية والمخارج.
- س6. أكمل ملء وثيقة الـ GEMMA على ورقة الإجابة4.

III- انجازات التكنولوجيا

1-دائرة عود القطع

- س7. ماهو دور الطابقين 1و2.
- س8. ارسم تغيرات v_2 , v_3 و v_4 بدلالة الزمن على وثيقة الاجابة2.
- س9. أكتب عبارة v_I بدلالة R_0 , R_I , R_0 ثم احسب v_0 اذا كان $R_0=10k\Omega$; $R_I=100k\Omega$; $v_I=5V$.
- س10. احسب القيمة المتوسطة لـ v_2 .
- س11. أكمل المخطط المنطقي للعداد مستعملا قلابات الدارة المندمجة 74107 على وثيقة الاجابة2.
- س12. أكمل البيانات الزمنية لهذا العداد على وثيقة الاجابة2.
- س13. ماهو دور الطابق 3.
- س14. ماهو دور الطابق 4. احسب قيمة R_4 علما أن خصائص وشيعة المرحل هي $500mW/12V$ ووسائط المقل هي: $V_{BE}=0,7V$; $\beta=50$.

2-دائرة التحكم في كهروصمام سائل التبريد

- س15. ما اسم التركيب Tr المكون من T1 و T2. احسب التيار المار عبر وشيعة المرحل $\beta_2=\beta_1=100$.
- س16. أكمل على ورقة الإجابة4 محتوى سجلات TRISA و TRISB حسب التوجيه المبين في الشكل (1) صفحة6.
- س17. أكمل كتابة برنامج تهيئة المرافئ على وثيقة الإجابة(3).
- س18. إذا كانت درجة الحرارة $\alpha=20^\circ$ تعادل توتر $V_{IN}=1V$ و يوافق العدد $N_1=00110010$ احسب خطوة المستبدل.
- س19. عين القيمة الرقمية N_5 الموافقة لدرجة الحرارة $\alpha=100^\circ$ علما أن التوتر الموافق هو $5V$.
- * لتغذية استعملنا محول أحادي الطور لوحة مواصفاته تحمل الخصائص التالية: 220/24V,300VA,50Hz

أجريت على هذا المحول التجارب التالية :

- نتائج تجربة الفراغ: $U_1=220V$, $U_{20}=26.4V$

- نتائج تجربة الدارة قصيرة تحت تيار ثانوي اسمي: $U_{1CC}=20V$, $P_{1CC}=23.4W$, $I_{2CC}=I_2$

س20. احسب نسبة التحويل

س21. احسب المقادير المرحجة للثانوي $R_s; Z_s; X_s$

س22. ارسم دارة استطاعة المحرك $M3$ علما ان اقلاعه مباشر مع اتجاهين للدوران وكبح بانعدام التيار.


وثيقة الاجابة 1

القسم:


اللقب:

الاسم:

ج1- التحليل التتازلي

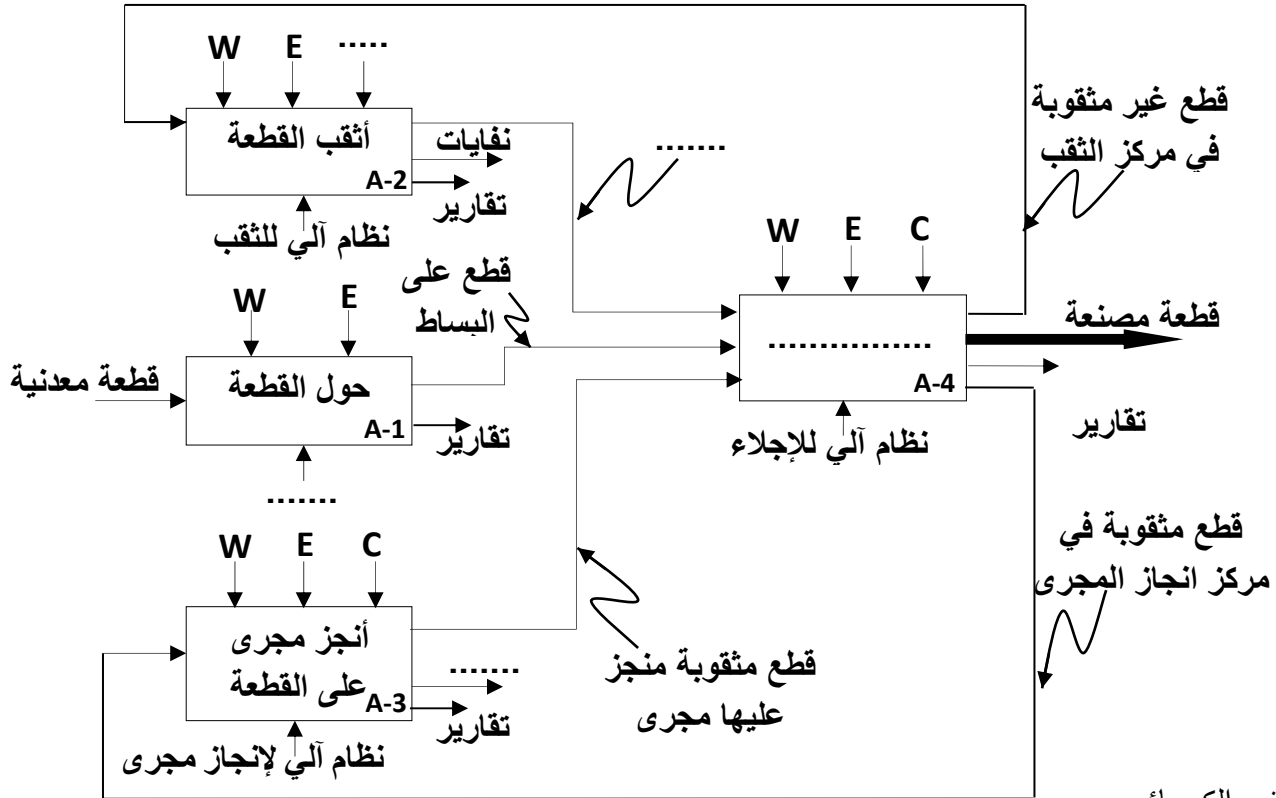

ج5- المعقب الكهربائي

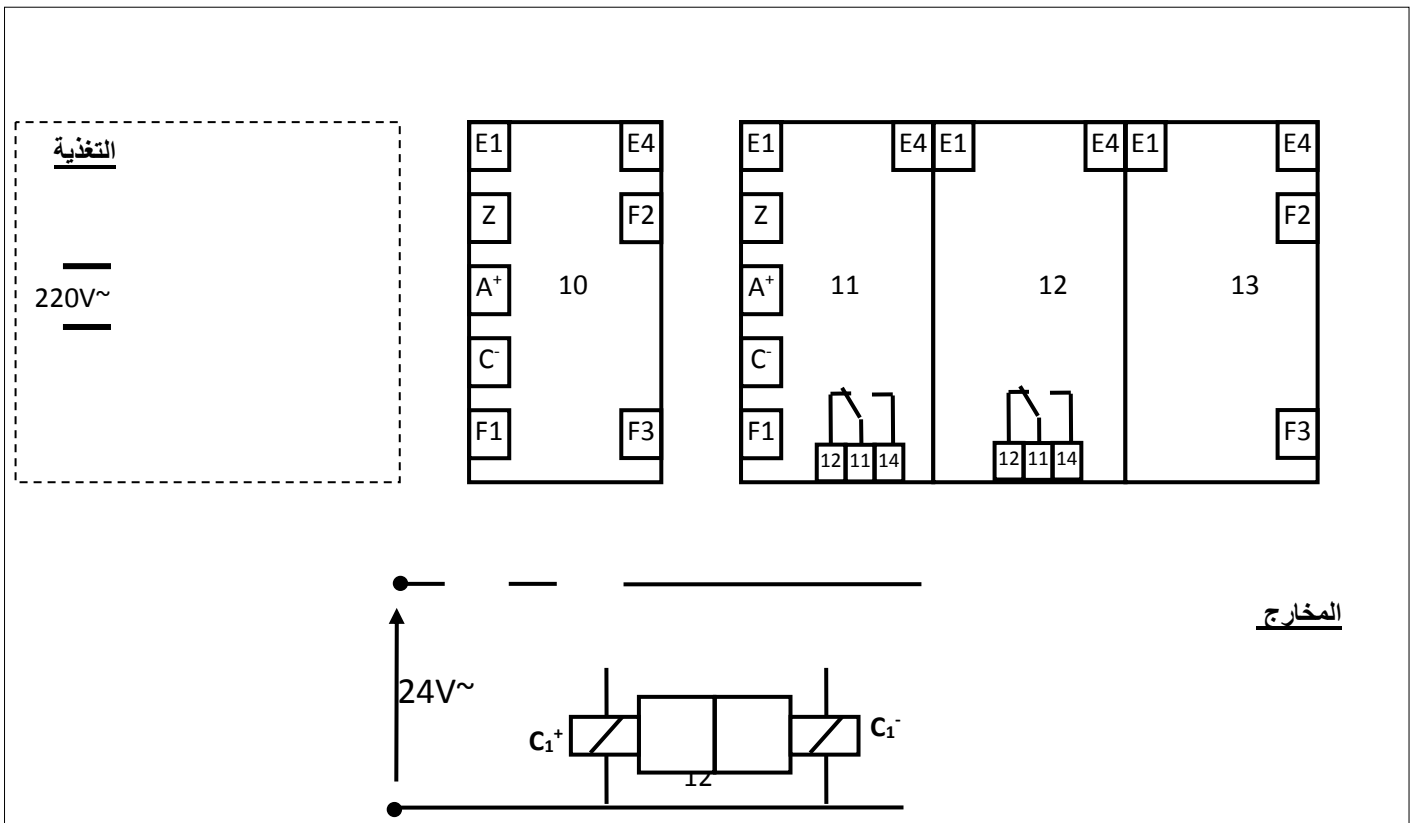


وثيقة الاجابة 2

القسم:


اللقب:

الاسم:

ج7- ارسم تغيرات v_2 , v_3 , و v_4 بدلالة الزمن

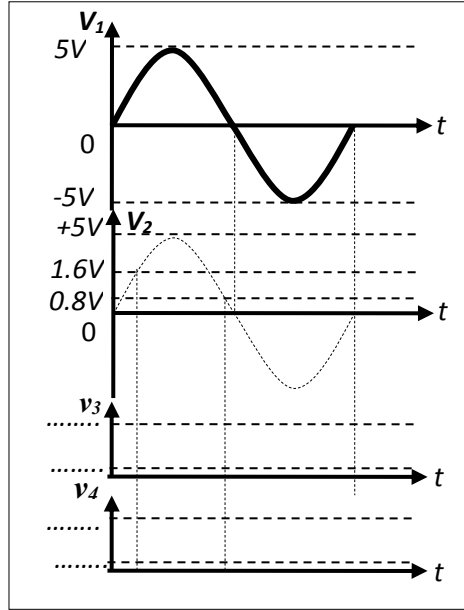


ج10- المخطط المنطقي للعداد

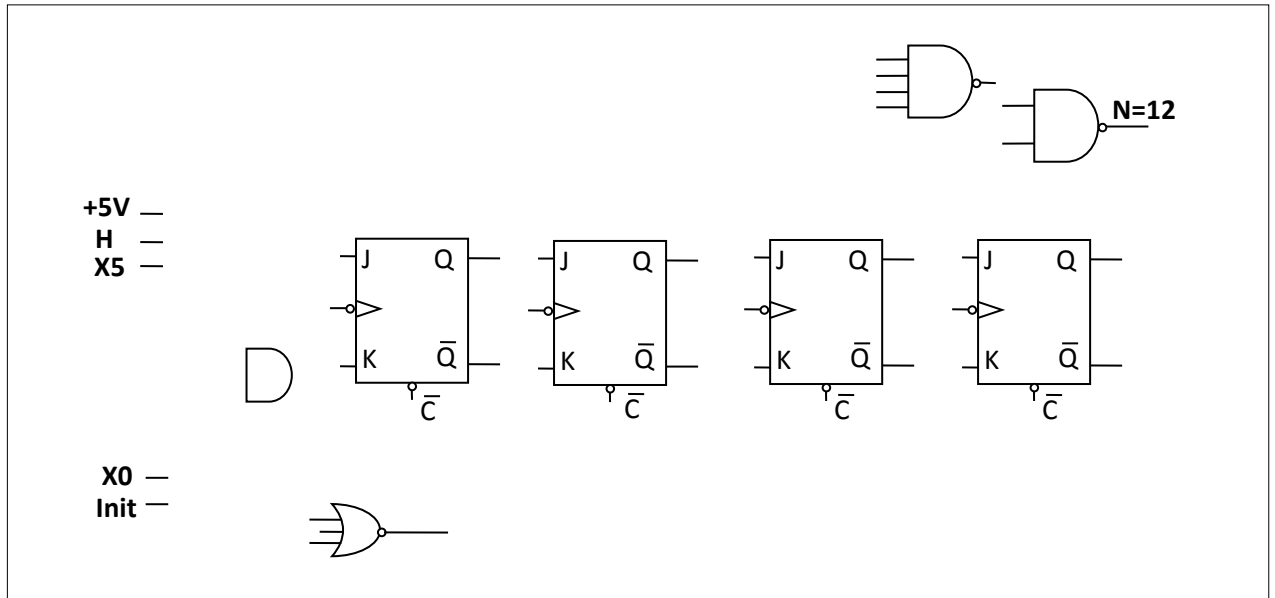

وثيقة الاجابة 3

الاسم: اللقب: القسم:

ج11- البيانات الزمنية للعداد

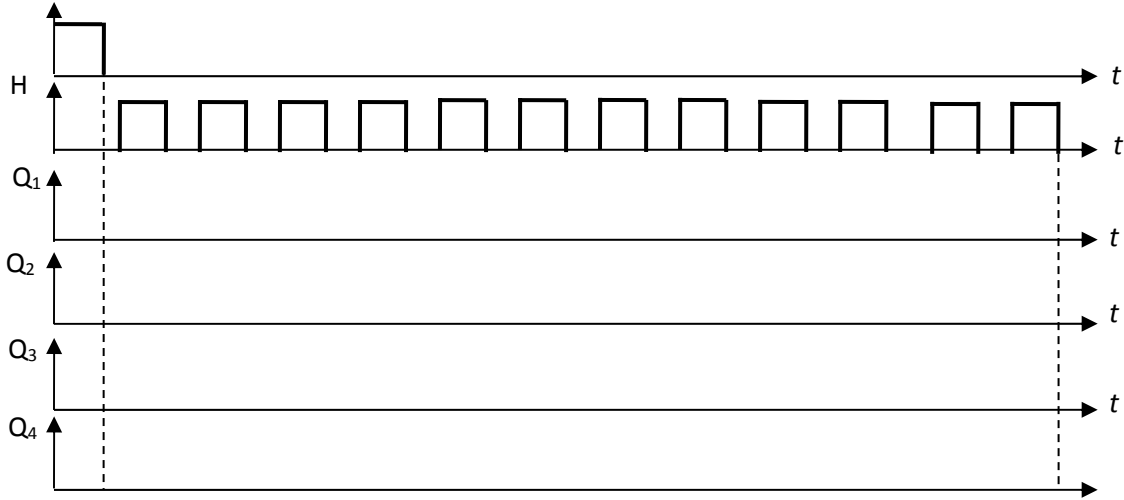



ج17: برنامج تهيئة المرافئ

BSF STATUS,RP0	;	
MOVLW Ox	;	
MOVWF TRISA	;	
.....	;	Ox شحن سجل العمل بالقيمة
MOVWF TRISB	;	
.....	;	الرجوع إلى البنك 0
CLRF PORTA	;	
.....	;	مسح السجل PORTB

ج16: محتوى السجلين TRISA و TRISB

TRISA								
TRISB								

ج22- دائرة الاستطاعة للمحرك M3

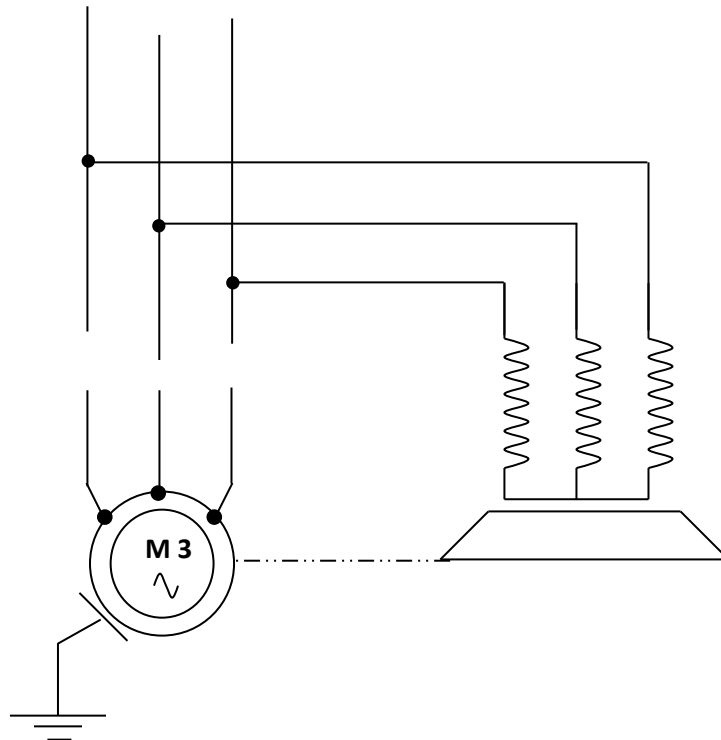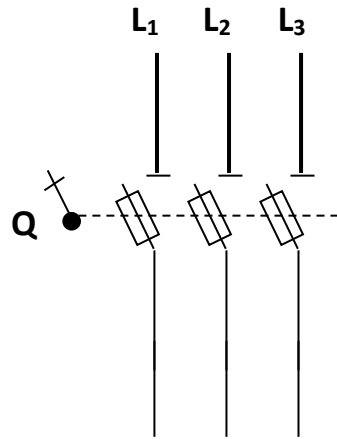


وثيقة الاجابة 5

اللقب:

القسم:

الاسم:

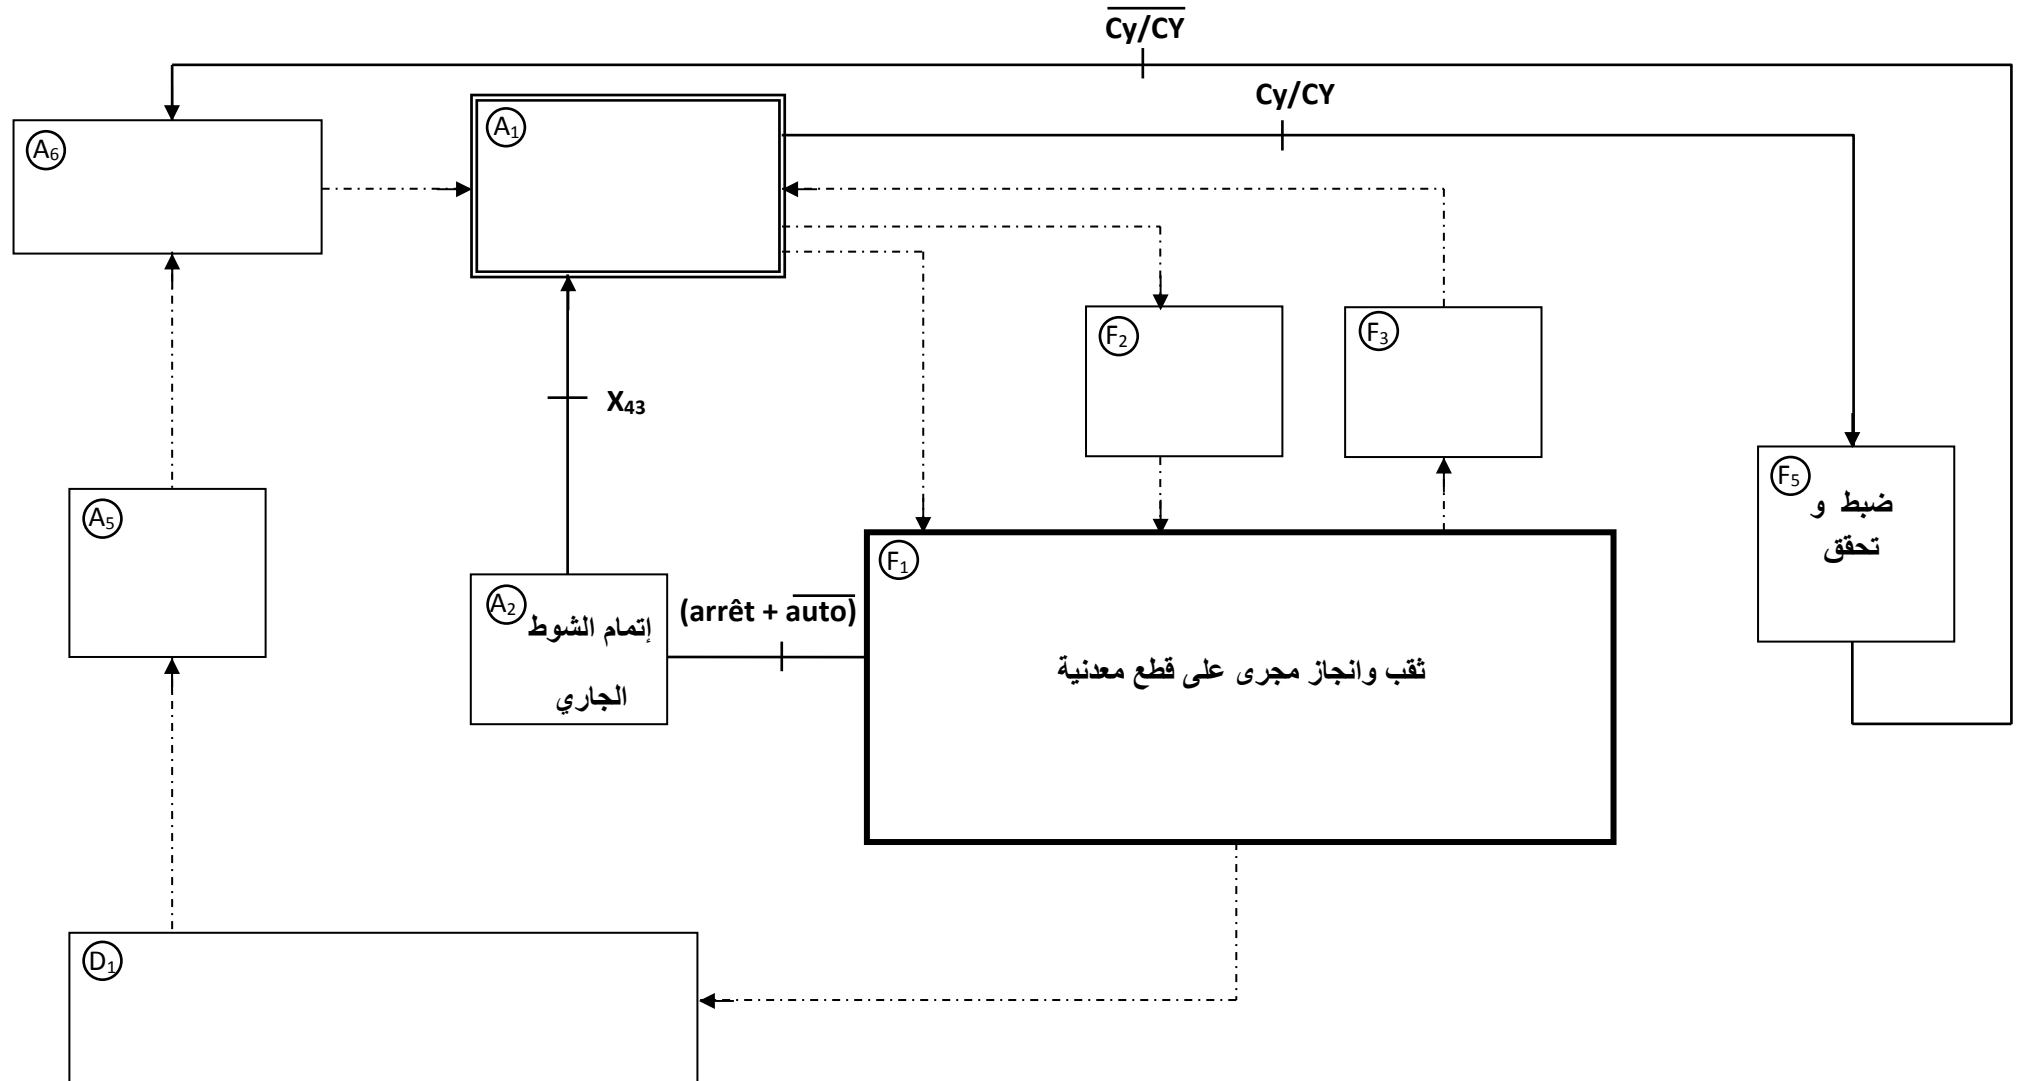

I- التحليل الوظيفي

ج.1 النشاط البياني (A0) على وثيقة الإجابة.

II- التحليل الزمني

ج.2 انشئ ممتن أشغولة انجاز مجرى (الشكل المقابل).

ج.3 جدول معادلات التنشيط و التخميل لأشغولة تحويل القطع

المرحلة	تنشيطها	تخميلها
X10	X13.X1/+X200	X11
X11	X10.X1.X104	X12+ X200
X12	X11.L11	X13+ X200
X13	X12.L10	X10+ X200

ج.4 تدرج مجموعة المتامن (الشكل المقابل).

ج.5 رسم المعقب الكهربائي على وثيقة الإجابة

III- انجازات التكنولوجيا

1- دارة عدد القطع

ج.7 ماهو دور الطابقين 1 و 2

- الطابق 1: مضخم غير عاكس

- الطابق 2: مقوم احادي النوبة غير متحكم فيه

ج.8 تغيرات v_2 , v_3 و v_4 بدلالة الزمن على وثيقة الاجابة

ج.9 عبارة v_1 بدلالة v_0 , R_1 , R_0

$$v_1 = \frac{R_1 + R_0}{R_0} v_0$$

$$v_0 = \frac{v}{R_0 + R_1} v_1 = 454mV \quad \text{حساب } v_0$$

ج.10 القيمة المتوسطة لـ v_2



$$V_{2moy} = \frac{V_{2max}}{\pi} = \frac{5\sqrt{2}}{3.14} = 2.24V$$


ج.11 المخطط المنطقي للعداد على وثيقة الاجابة

ج.12 البيانات الزمنية على وثيقة الاجابة

ج.13 دور الطابق 3: دارة تهيئة

ج.14 دور الطابق 4: منفذ متصدر

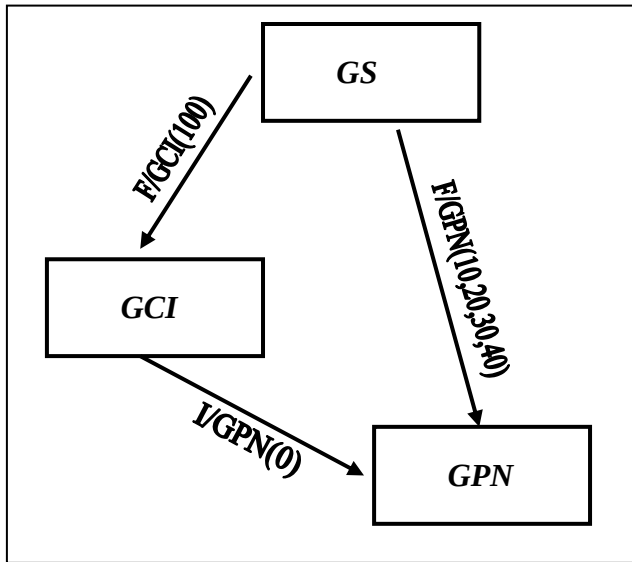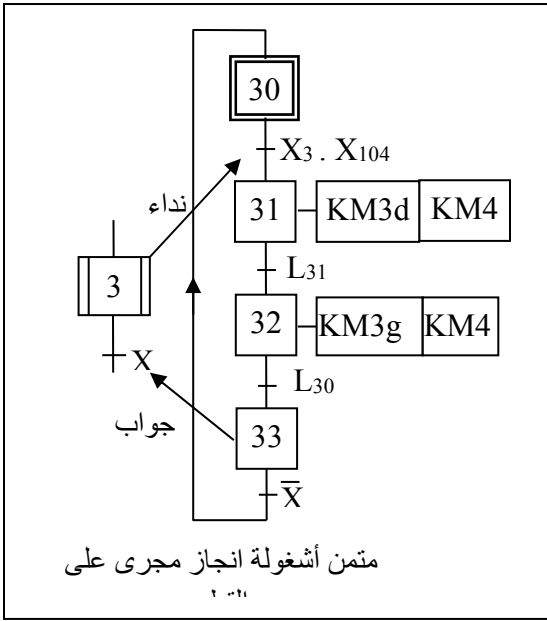

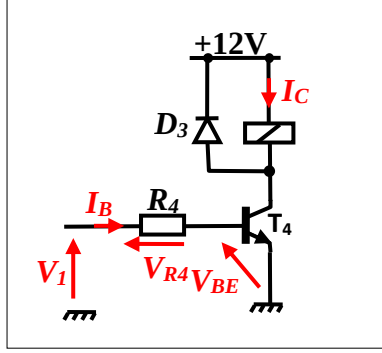

- حساب قيمة R_4

$$I_C = \frac{P}{V} = \frac{0.5}{12} = 41mA$$

$$R_4 = \beta \frac{V_1 - V_{BE}}{I_C} = 50 \frac{5 - 0.7}{41} = 5.2k\Omega$$

ج.15 اسم التركيب Tr: تركيب DQRLINGTON

- حساب التيار المار عبر وشيعة المرحل:

$$\beta = \beta_1 \times \beta_2 = 10^4 ; \beta = 10^4 ; I_B = 0.01mA$$

$$I_C = \beta I_B = 10^4 \times 0.01 = 100mA$$

ج.16 محتوى السجلين TRISA و TRISB: على وثيقة الإجابة

ج.17 اكمال برنامج كتابة تهيئة المرافئ: على وثيقة الإجابة

ج.18 خطوة المستبدل:

$$q \frac{V_{IN1}}{N_1} = \frac{1}{50} 0.02V$$

ج.19 قيمة N

$$N_5 = 5 \cdot N_1 = 250 = 11111010$$

ج.20 نسبة التحويل

$$m = U_{20}/U_1 = 26.4/220 = 0.12$$

ج.21 حساب RS و ZS و XS

$$R_S = \frac{P_{1CC}}{I_{2CC}^2}$$

$$I_{2N} = \frac{S}{U_2} = \frac{300}{24} = 12.5A$$


$$R_S = \frac{23.4}{12.5^2} = 0.153\Omega$$

#


$$Z_S = m \frac{U_{1CC}}{I_{2CC}} = 0.12 \times \frac{20}{12.5} = 0.192\Omega$$

$$X_S = \sqrt{Z_S^2 - R_S^2} = \sqrt{0.192^2 - 0.153^2} = 0.116\Omega$$


وثيقة الاجابة 1

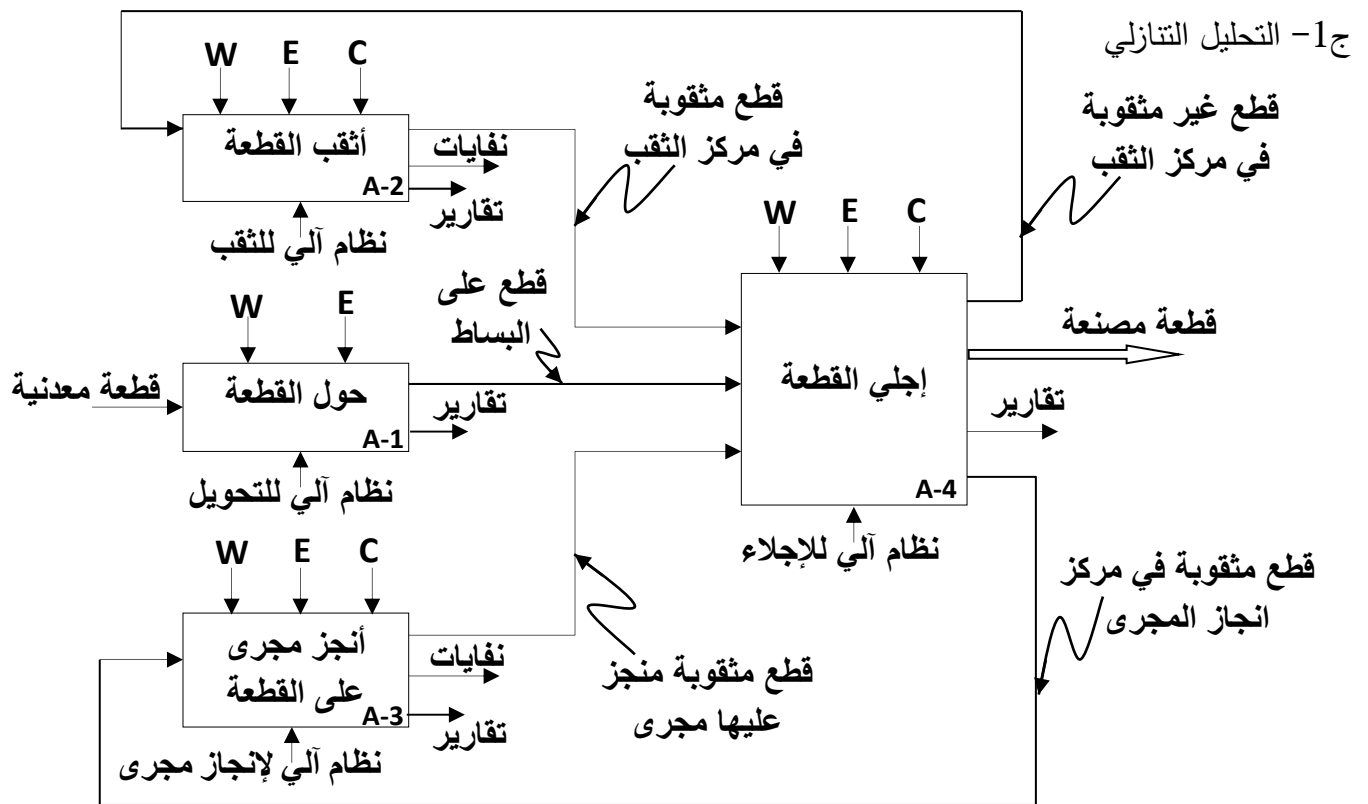


ج5- المعقب الكهربائي

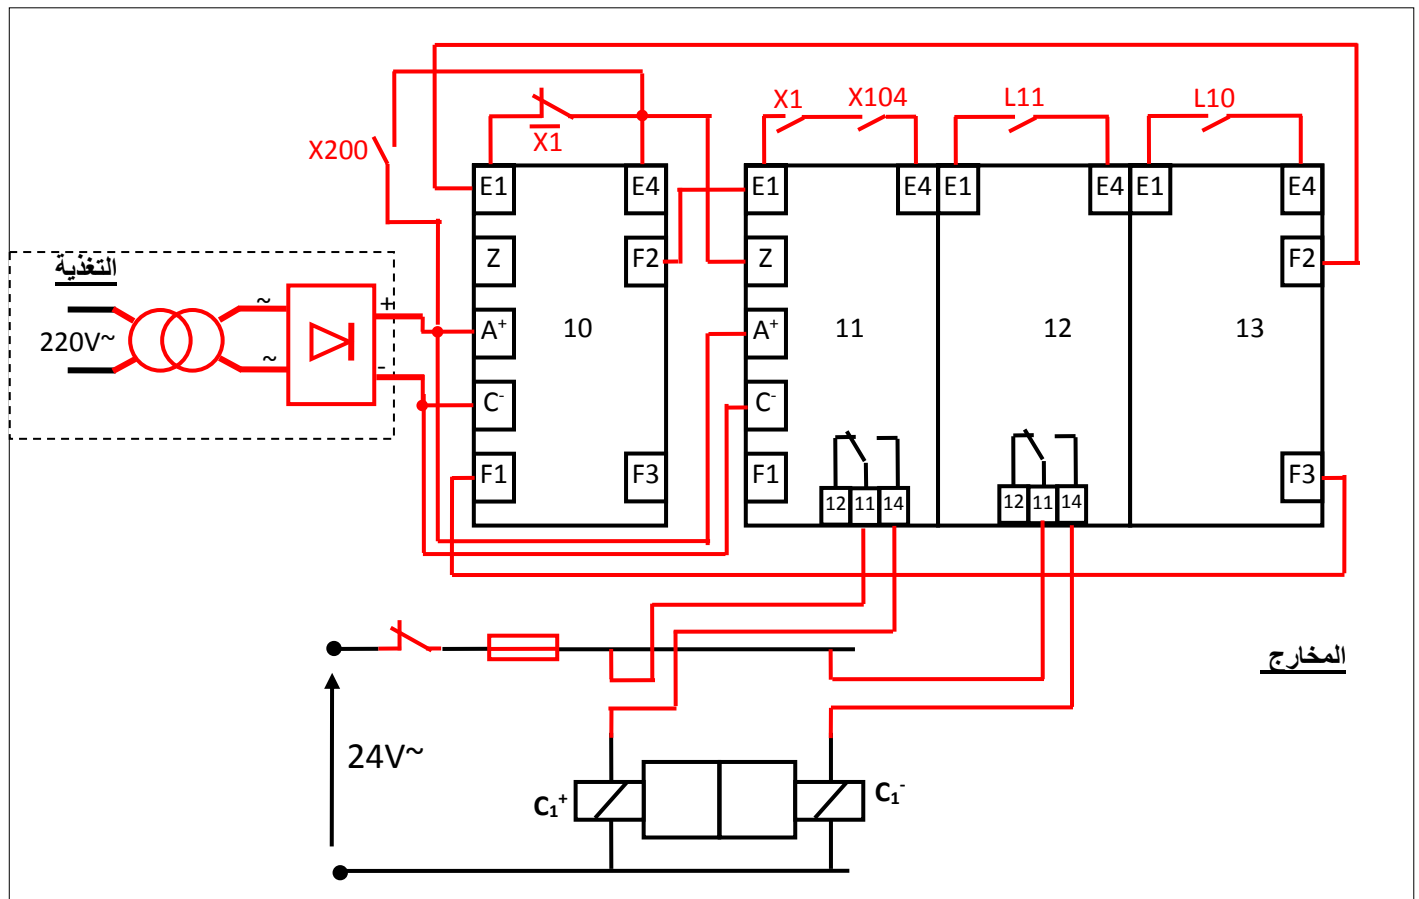


ج8- ارسم تغيرات v_2 , v_3 , و v_4 بدلالة الزمن

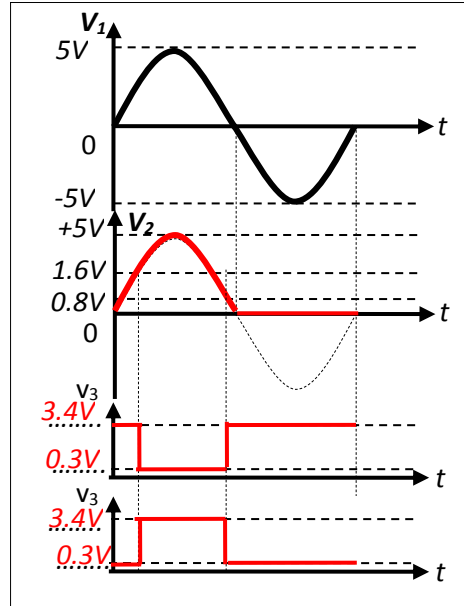

ج11- المخطط المنطقي للعداد

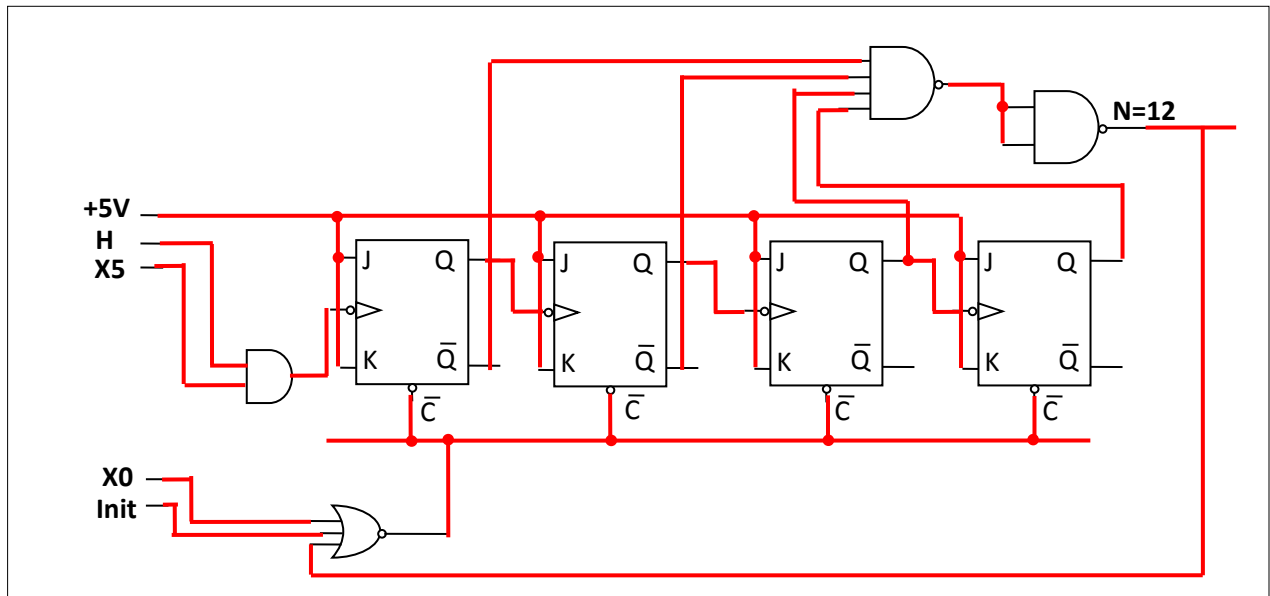

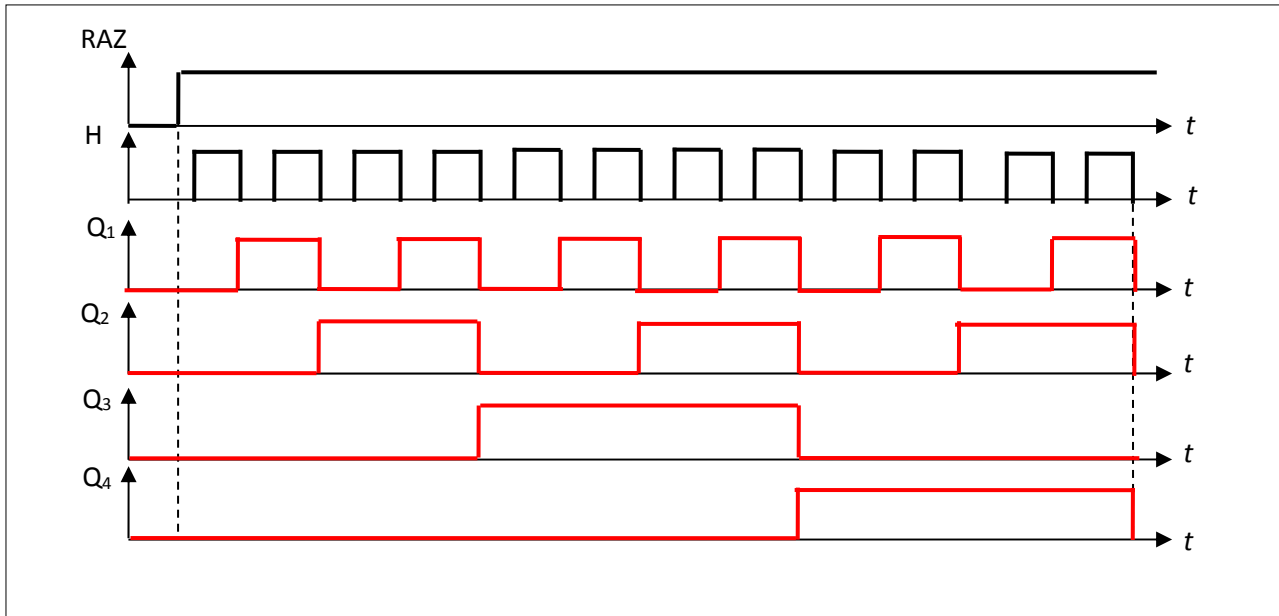

ج17 اكمال برنامج كتابة تهيئة المرافئ

الذهاب إلى البنك 1 ; `BSF STATUS,RP0`

شحن سجل العمل بالقيمة 0X1F ; `MOVLW 0X1F`

وضع القيمة 0X1F في TRISA ; `MOVWF TRISA`

شحن سجل العمل بالقيمة 0X27 ; `MOVLW 0X27`

برمجة `RB0 , RB1 , RB2 , RB3 , RB4 , RB5 , RB6 , RB7` كداخل ; `MOVWF TRISB`

الرجوع إلى البنك 0 ; `BCF STATUS,RP0`

مسح محتوى السجل `PORTA` ; `CLRF PORTA`

مسح محتوى السجل `PORTB` ; `CLRF PORTB`

ج16 محتوى السجلين TRISA و TRISB:

TRISA	-	-	-	1	0	1	0	0
TRISB	1	1	1	1	1	1	1	1

ج22 دائرة الاستطاعة للمحرك M3

